

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/62610/16/10/19
Nr zlecenia/szkody: BWB/00396/2012
Data zlecenia: 19-10-2016

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/62610/16/10/19
BWB/00396/2012
19-10-2016

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
OPEL
Corsa D Hatchback 10-15, Corsa 1.0 12V Essentia

Nr rejestracyjny
VIN

PO 297VC
W0L0SDL68C4278112

Data oględzin
Miejsce oględzin

2016-10-19
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo,
Przeźmierowo, Kamienna 23 Wysogotowo

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 13 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0090269
Producent	OPEL
Model	Corsa D Hatchback 10-15
Typ/wersja	Corsa 1.0 12V Essentia
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1088
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1585
Rozstaw osi 1/2	2511
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	998
Moc silnika [KM/kW]	65/48
Skrzynia biegów	M 5-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 297VC
VIN	W0L0SDL68C4278112
Data 1. rejestracji	24-10-2012
Data nast. bad. techn.	24-10-2017
Rok produkcji	2012 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	119 013 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook, RS	185/70 R14 88T	40 %
	lewe	Hankook, RS	185/70 R14 88T	40 %
tylna	prawe	Hankook, RS	185/70 R14 88T	40 %
	lewe	Hankook, RS	185/70 R14 88T	40 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 9. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 2. Airbag kierowcy i pasażera | 10. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 3. Felgi stalowe 14 z ogumieniem 185/70 | 11. Tapicerka Punch/Elba |
| 4. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 12. Wyświetlacz trójfunkcyjny (czas, data, temperatura zewnętrzna) |
| 5. Instalacja radiowa (4 głośniki) | 13. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6. Kierownica trójramienna | 14. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 7. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 15. Światła do jazdy dziennej |
| 8. Konsola środkowa Matt Chrome, srebrna | |

Wyposażenie dealerskie

1. Koło zapasowe pełnowymiarowe	33 zł
2. Lakier metalik	350 zł
3. Pakiet Elektryczny	374 zł
4. Pakiet Upgrade	1 065 zł

Wyposażenie dodatkowe

1. Blokada skrzyni biegów	114 zł
---------------------------------	--------

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaz) ¹	17 236 zł
---	-----------

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji	873 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	18 109 zł

Przebieg

Korekta przebiegu	-2 724 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	15 385 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 936 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	17 321 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	80 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	17 401 zł

Inne

Konieczne naprawy - Silnik niesprawny i diagnoza w ASO układów	-2 500 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-10,00%)	-1 539 zł
Łącznie inne	-4 039 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	13 363 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

13 400 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2016 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 20-10-2016

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/44

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	55 - 140
2	Błotnik przedni lewy	55 - 140
3	Słupek przedni lewy	55 - 140
4	Drzwi przednie lewe	55 - 140
5	Dach	55 - 140
6	Słupek środkowy lewy	55 - 140
7	Próg lewy	55 - 140
8	Drzwi tylne lewe	55 - 140
9	Błotnik tylny lewy	55 - 140
10	Pokrywa/klapa	55 - 140
11	Błotnik tylny prawy	55 - 140
12	Drzwi tylne prawe	55 - 140
13	Słupek środkowy prawy	55 - 140
14	Próg prawy	55 - 140
15	Drzwi przednie prawe	55 - 140
16	Słupek przedni prawy	55 - 140
17	Błotnik przedni prawy	55 - 140

Opis stanu technicznego
NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		wgniecenie/nia		
Pok. kom. silnika		zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Słupek	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Dach		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Dach		zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Rama dachu	lew.	zarysowanie		
Rama dachu	praw.	zarysowanie		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	odkształcenie		
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Reflektor	praw.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		+ listwy
Zderzak	tyln.	odkształcenie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Konsola środkowa		ślady mocowania uchwytu		
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Pokrywa schowka		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik				brak możliwości uruchomienia - uszkodzony rozrząd
Klimatyzacja				diagnoza poprawności działania

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz: uszkodzony rozrząd - silnik niesprawny

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Oględziny pojazdu wykonano podczas złych warunków atmosferycznych - opady deszczu. Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 18.11.15r przy wskazaniu drogomierza 96800 km .
Przedstawiono w dniu oględzin 1 klucz do pojazdu i 1 klucz do blokady skrzyni biegów. Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości. Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.




Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

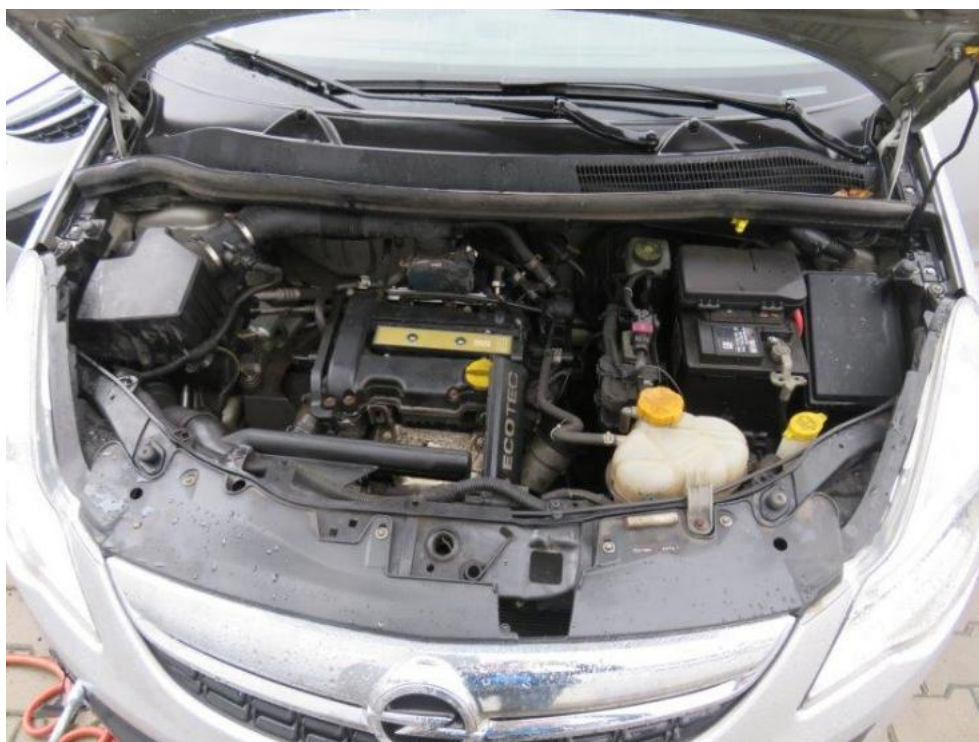

Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
fotel pasażera



Fot. 18.
konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
pokrywa schowka



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
kanapa tylna



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
tapicerka drzwi tylnych prawych



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
tapicerka drzwi tylnych lewych



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
fotel pasażera



Fot. 28.
próg lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
silnika



Fot. 30.
silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.
zderzak przedni

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.
błotnik przedni lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

lusterko zew. lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
słupek przedni lewy



Fot. 38.
dach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.
drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.
drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.
błotnik tylny lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.
rama lewa dachu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
dach



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
pokrywa komory bagażnika



Fot. 50.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
zderzak tylny



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
błotnik tylny prawy



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
drzwi tylne prawe



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
drzwi przednie prawe



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
rama prawa dachu



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
lusterko zew. prawe



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
błotnik przedni prawy



Fot. 64.
zderzak przedni

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
reflektor prawy




Fot. 66.
pokrywa komory silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
pokrywa komory silnika

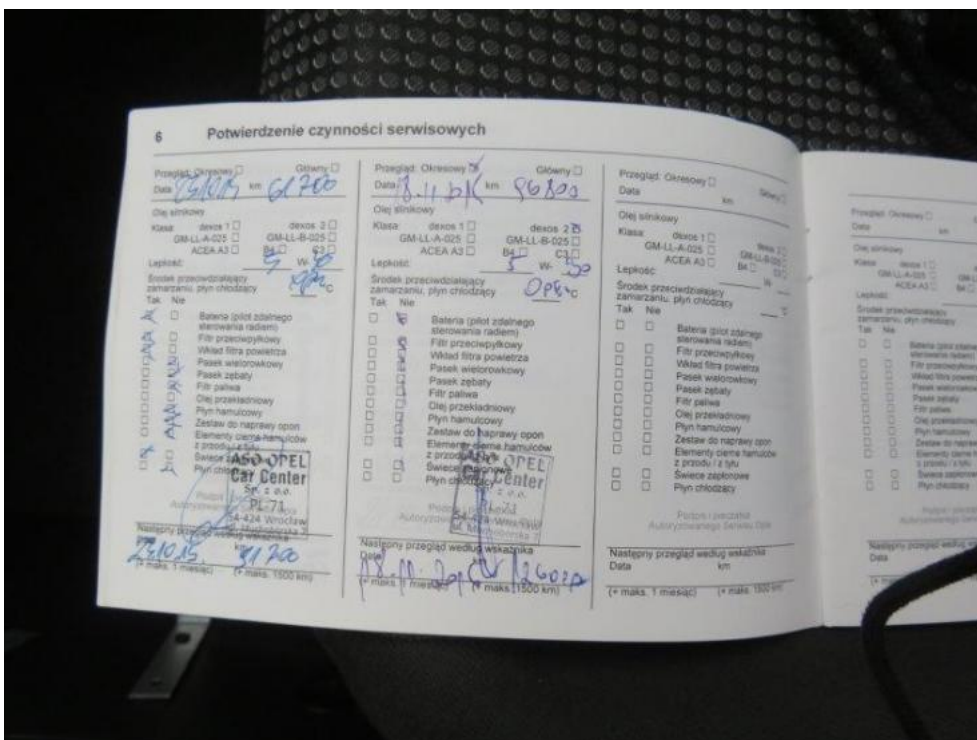

Fot. 68.

Arkusz kontrolny

Producent	OPEL
Model	Corsa D Hatchback 10-15
Typ	Corsa 1.0 12V Essentia
Nr rejestracyjny	PO 297VC
VIN	W0L0SDL68C4278112

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2011)	14 472 zł
Notowanie (2012)	17 236 zł
Notowanie (2013)	20 244 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	24-10-2012
Data wyceny	20-10-2016
Okres eksploatacji [lata]	4,08
Korekta 1. rejestracji	873 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	18 109 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	56 400,00
Różnica przebiegu	-62 613,00
Wartość korekty	-2 724 zł
Korekta przebiegu	-2 724 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	15 385 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Blokada skrzyni biegów		114 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 936 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	17 321 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	80 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	17 401 zł

Inne

Łącznie inne	-4 038,54 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	13 363 zł

Wartość rynkowa pojazdu 13 400 zł (netto/sprzedaż)¹