

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/02451/18/01/12
Nr zlecenia/szkody: BWB/00153/2014 - SPÓŁKA
Data zlecenia: 12-01-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/02451/18/01/12
BWB/00153/2014 - SPÓŁKA
12-01-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
SEAT
Ibiza 12-15, Ibiza 1.2 TSI Style

Nr rejestracyjny
VIN

PO 6F335
VSSZZZ6JZFR036964

Data oględzin
Miejsce oględzin

2018-01-12
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 19 500 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0094586
Producent Model Typ/wersja	SEAT Ibiza 12-15 Ibiza 1.2 TSI Style
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	hatchback 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1015 1580 2469
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1197 105/77 M 5-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 6F335 VSSZZZ6JZFR036964
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	22-09-2014 21-09-2019 2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	135 120 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
tylna	prawe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 4/5 zagłówki | 26. Obrotomierz |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 27. Oświetlenie bagażnika |
| 3. Airbag 4 (czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, przód) | 28. Przedni podłokietnik |
| 4. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania | 29. Przygotowanie do Seat Portable System |
| 5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 30. Radio Seat CD/MP3 + Aux-in + sterowanie radiem w kierownicy |
| 6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył | 31. Siatka w bagażniku - boczna |
| 7. Felgi aluminiowe 15 Marsala z ogumieniem 185/60 | 32. Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku |
| 8. Filtr przeciwpyłkowy | 33. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |
| 9. Fotele przednie - komfortowe | 34. System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach |
| 10. Instalacja radiowa + 6 głośników | 35. System przenośnej nawigacji satelitarnej - Seat Portable System |
| 11. Interfejs Bluetooth | 36. Szuflady pod przednimi fotelami |
| 12. Kierownica i drążek biegów skórzane | 37. Tapicerka materiałowa |
| 13. Kierownica wielofunkcyjna | 38. Trzecie światło stop |
| 14. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 39. Tylna kanapa, składana i dzielona |
| 15. Klamki w kolorze nadwozia | 40. Tylny spojler |
| 16. Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa | 41. Uchwyt na kubek w centralnej konsoli |
| 17. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 42. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył |
| 18. Komputer pokładowy | 43. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 19. Koło zapasowe | 44. Zamek centralny z pilotem |
| 20. Lakier uni | 45. Zawieszenie komfortowe |
| 21. Lampki do czytania z przodu | 46. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 22. Lampy przednie z podwójnym układem optycznym i chromowanym wnętrzem lamp | 47. Zestaw do naprawy przebitej opony - Tyre fit |
| 23. Lampy tylne w technologii LED | 48. Światła do jazdy dziennej |
| 24. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane | 49. Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów |
| 25. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|-------|
| 1. Fotele przednie z regulacją wysokości | 49 zł |
|--|-------|

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Blokada skrzyni biegów | 146 zł |
|---------------------------------|--------|

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|---|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż) ¹ | 27 073 zł |
|---|-----------|

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **853 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 27 927 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-5 870 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 22 057 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **195 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 22 252 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **148 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 22 400 zł

Inne

Regularność przeglądów serwisowych (-3,00%) -662 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-10,00%) -2 206 zł

Łącznie inne **-2 867 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 19 532 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

19 500 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 12-01-2018

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/44

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	50 - 130
2	Błotnik przedni lewy	50 - 130
3	Słupek przedni lewy	50 - 130
4	Drzwi przednie lewe	50 - 130
5	Dach	50 - 130
6	Słupek środkowy lewy	50 - 130
7	Próg lewy	50 - 130
8	Drzwi tylne lewe	50 - 130
9	Błotnik tylny lewy	50 - 130
10	Pokrywa/klapa	50 - 130
11	Błotnik tylny prawy	50 - 130
12	Drzwi tylne prawe	50 - 130
13	Słupek środkowy prawy	50 - 130
14	Próg prawy	50 - 130
15	Drzwi przednie prawe	50 - 130
16	Słupek przedni prawy	50 - 130
17	Błotnik przedni prawy	50 - 130

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Rama dachu	lew.	zarysowanie		
Dach		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Wykładzina pokrywy silnika		rozerwanie		
Tapicerka pokrywy bagażnika		ślady zużycia mat.		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		ślady zużycia mat.		
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Podsufitka		ślady zużycia mat.		

Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nie przedstawiono w dniu oględzin książki serwisowej pojazdu.
Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu i 3 kluczyki do blokady skrzyni biegów.
Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.
Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
pokrywa komory silnika



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
pokrywa bagażnika



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
próg prawy



Fot. 22.
fotel PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

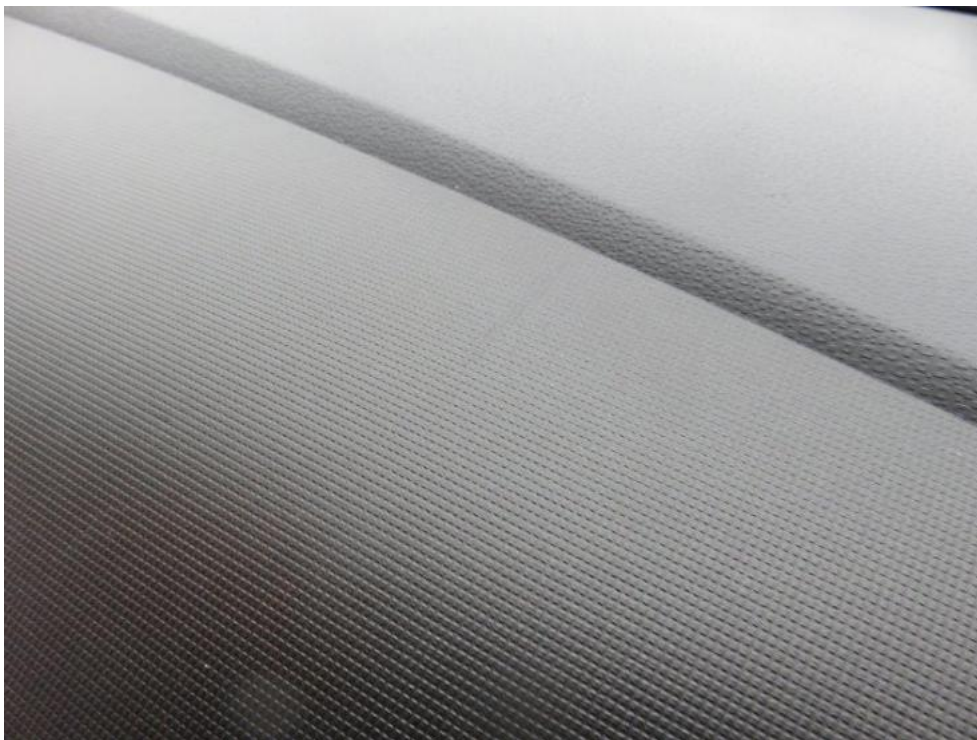

Fot. 23.
deska rozdzielcza



Fot. 24.
deska rozdzielcza

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.
drzwi PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
kanapa tylna



Fot. 28.
podsufitka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.
próg lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
fotel PL



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
pokrywa komory silnika



Fot. 38.
pokrywa komory silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
zderzak przedni



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
błotnik PL



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
lusterko zew. lewe



Fot. 44.
szyba czołowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.
błotnik TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
tarcza koła TL



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
rama lewa dachu



Fot. 54.
dach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.
błotnik TR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
tarcza koła TR



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
drzwi TR



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
drzwi PR



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
lusterko zew. prawe



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
błotnik PR



Fot. 68.
tarcza koła PR

Arkusz kontrolny

Producent	SEAT
Model	Ibiza 12-15
Typ	Ibiza 1.2 TSI Style
Nr rejestracyjny	PO 6F335
VIN	VSSZZZ6JZFR036964

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	24 472 zł
Notowanie (2014)	27 073 zł
Notowanie (2015)	30 732 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	22-09-2014
Data wyceny	12-01-2018
Okres eksploatacji [lata]	3,42
Korekta 1. rejestracji	853 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	27 927 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	47 600,00
Różnica przebiegu	-87 520,00
Wartość korekty	-5 870 zł
Korekta przebiegu	-5 870 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	22 057 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Blokada skrzyni biegów		146 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	195 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	22 252 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	148 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	22 400 zł

Inne

Łącznie inne	-2 867,37 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	19 532 zł

Wartość rynkowa pojazdu 19 500 zł (netto/sprzedaż)¹