

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/47407/18/07/19
Nr zlecenia/szkody: BWB/00013/2014
Data zlecenia: 19-07-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/47407/18/07/19
BWB/00013/2014
19-07-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
SEAT
Ibiza 12-15, Ibiza 1.2 TSI Style

Nr rejestracyjny
VIN

PO 3C619
VSSZZZ6JZER120067

Data oględzin
Miejsce oględzin

2018-07-20
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 20 800 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0094586
Producent Model Typ/wersja	SEAT Ibiza 12-15 Ibiza 1.2 TSI Style
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	hatchback 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1015 1580 2469
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1197 105/77 M 5-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 3C619 VSSZZZ6JZER120067
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	22-04-2014 20-04-2019 2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	64 270 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook, K 415	185/60 R15 84H	30 %
	lewe	Hankook, K 415	185/60 R15 84H	30 %
tylna	prawe	Hankook, K 415	185/60 R15 84H	30 %
	lewe	Hankook, K 415	185/60 R15 84H	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 4/5 zagłówki | 24. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 25. Obrotomierz |
| 3. Airbag 4 (czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, przód) | 26. Oświetlenie bagażnika |
| 4. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania | 27. Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla środkowego miejsca - tył |
| 5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 28. Radio Seat CD/MP3 + Aux-in + sterowanie radiem w kierownicy |
| 6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył | 29. Siatka w bagażniku - boczna |
| 7. Felgi aluminiowe 15 Marsala z ogumieniem 185/60 | 30. Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku |
| 8. Filtr przeciwpyłkowy | 31. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |
| 9. Fotele przednie - komfortowe | 32. Szuflady pod przednimi fotelami |
| 10. Instalacja radiowa + 6 głośników | 33. Tapicerka materiałowa |
| 11. Kierownica i drążek biegów skórzane | 34. Trzecie światło stop |
| 12. Kierownica wielofunkcyjna | 35. Tylna kanapa, składana i dzielona |
| 13. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 36. Tylny spojler |
| 14. Klamki w kolorze nadwozia | 37. Uchwyt na kubek w centralnej konsoli |
| 15. Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa | 38. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył |
| 16. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 39. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 17. Komputer pokładowy | 40. Zamek centralny z pilotem |
| 18. Koło zapasowe | 41. Zawieszenie komfortowe |
| 19. Lakier uni | 42. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 20. Lampki do czytania z przodu | 43. Zestaw do naprawy przebitej opony - Tyre fit |
| 21. Lampy przednie z podwójnym układem optycznym i chromowanym wnętrzem lamp | 44. Światła do jazdy dziennej |
| 22. Lampy tylne w technologii LED | 45. Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów |
| 23. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|-------|
| 1. Fotele przednie z regulacją wysokości | 57 zł |
|--|-------|

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Blokada skrzyni biegów | 138 zł |
|---------------------------------|--------|

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|---|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)* | 26 016 zł |
|---|-----------|

Korekty

Pierwsza rejestracja

- | | |
|--|----------------|
| Korekta 1. rejestracji | -152 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 25 864 zł |

Przebieg

Korekta przebiegu **-537 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 25 328 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **195 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 25 523 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **140 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 25 663 zł

Inne

Regularność przeglądów serwisowych (-3,00%) -760 zł
Konieczne naprawy - Diagnostyka silnika w ASO -350 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-15,00%) -3 799 zł

Łącznie inne **-4 909 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 20 754 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

20 800 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 20-07-2018

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/44

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

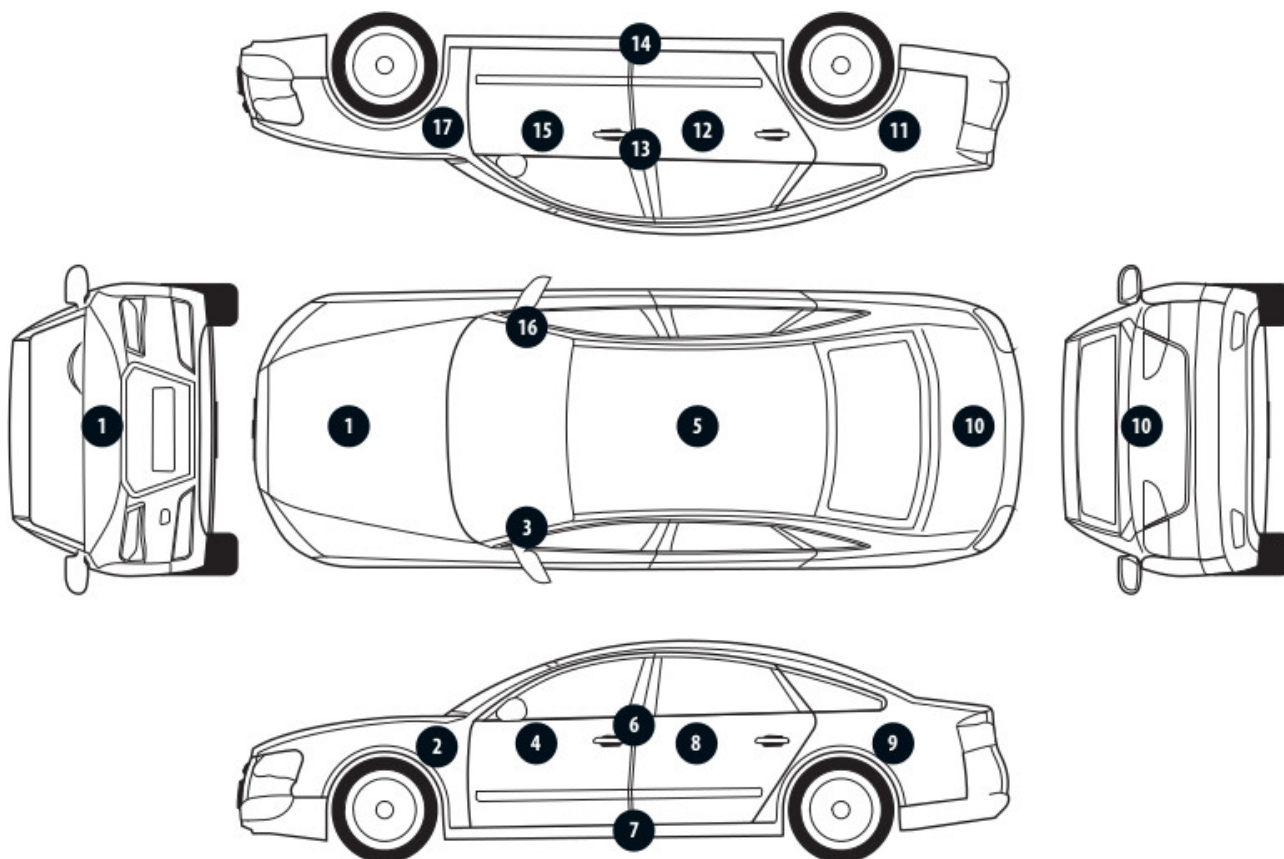

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	50 - 150
2	Błotnik przedni lewy	50 - 150
3	Słupek przedni lewy	50 - 150
4	Drzwi przednie lewe	50 - 150
5	Dach	50 - 150
6	Słupek środkowy lewy	50 - 150
7	Próg lewy	50 - 150
8	Drzwi tylne lewe	50 - 150
9	Błotnik tylny lewy	50 - 150
10	Pokrywa/klapa	50 - 150
11	Błotnik tylny prawy	50 - 150
12	Drzwi tylne prawe	50 - 150
13	Słupek środkowy prawy	50 - 150
14	Próg prawy	50 - 150
15	Drzwi przednie prawe	50 - 150
16	Słupek przedni prawy	50 - 150
17	Błotnik przedni prawy	50 - 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ślady korozji		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	wgniecenie/nia		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	ubytek powłoki lakierowej		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	odkształcenie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		+ klamka
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		+ klamka
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Rama dachu	lew.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	odkształcenie		
Drzwi	tyln. p.	odkształcenie		
Dach		zarysowanie		
Dach		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Reflektor	praw.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. p.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Szyba	tyln.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		ślady mocowania uchwytu		
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka pokrywy komory bagażnika		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Koło kierownicy		ślady zużycia mat.		
Deska rozdzielcza		ślady zużycia mat.		
Podłokietnik środkowy		pęknięcie obudowy		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		nietypowe odgłosy pracy		

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Nie przedstawiono w dniu oględzin książki serwisowej pojazdu.
Przedstawiono 1 kluczyk do pojazdu i 1 kluczyk do blokady skrzyni biegów.
Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.
Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.




Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

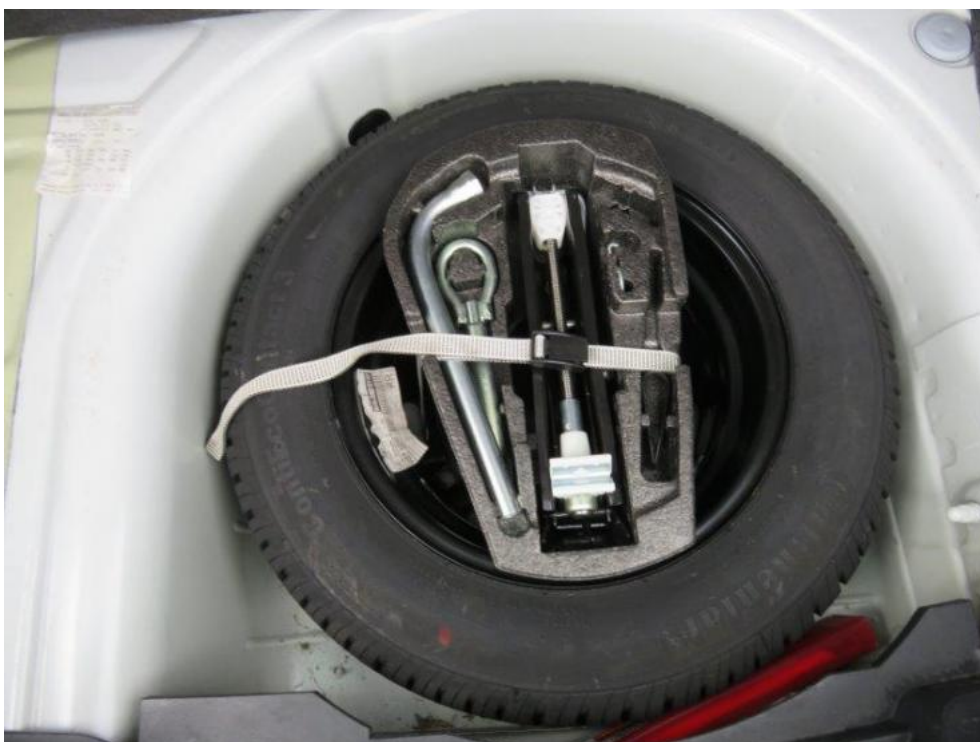

Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.



Fot. 68.

Arkusz kontrolny

Producent	SEAT
Model	Ibiza 12-15
Typ	Ibiza 1.2 TSI Style
Nr rejestracyjny	PO 3C619
VIN	VSSZZZ6JZER120067

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	23 496 zł
Notowanie (2014)	26 016 zł
Notowanie (2015)	29 512 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	22-04-2014
Data wyceny	20-07-2018
Okres eksploatacji [lata]	4,33
Korekta 1. rejestracji	-152 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	25 864 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	53 400,00
Różnica przebiegu	-10 870,00
Wartość korekty	-537 zł
Korekta przebiegu	-537 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	25 328 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Blokada skrzyni biegów		138 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	195 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	25 523 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	140 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	25 663 zł

Inne

Łącznie inne	-4 908,99 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	20 754 zł

Wartość rynkowa pojazdu 20 800 zł (netto/sprzedaż)¹